



- 鶏舎は16棟
- 山林に囲まれ、川沿いに立地
- H25に前経営業者が廃業して以来、放置状態
- 鶏舎周囲は雑草や樹木が繁茂
- 鶏舎床面は再活用に比較的耐えられる
- 鶏舎側面の金網・カーテン・防鳥ネットは劣化著しく全面的な修理が必要

図1：遊休鶏舎概要

- 全16鶏舎で金網破損があり【評価】1



- 現在、16鶏舎とも金網二重張りやカーテンを利用し概ね破損修理され【評価】4



図2：鶏舎側面の金網

- 9鶏舎で出入口扉の破損があり【評価】1



- 近隣遊休肉用鶏農場より資材確保



- 現在、9鶏舎とも出入口は修理され【評価】5



図3：鶏舎出入口扉

- 4鶏舎で樹木が鶏舎屋根に伸びた箇所あり【評価】1



- 現在、4鶏舎とも樹木伐採され【評価】5



図4：鶏舎周囲の樹木繁茂状況

- 農場に車両消毒設備が無く【評価】1



- 農場出入口付近通路に石灰帯(✕)を敷き、手押ポンプ設置し【評価】4



- 動力噴霧器設置(✕)し【評価】5

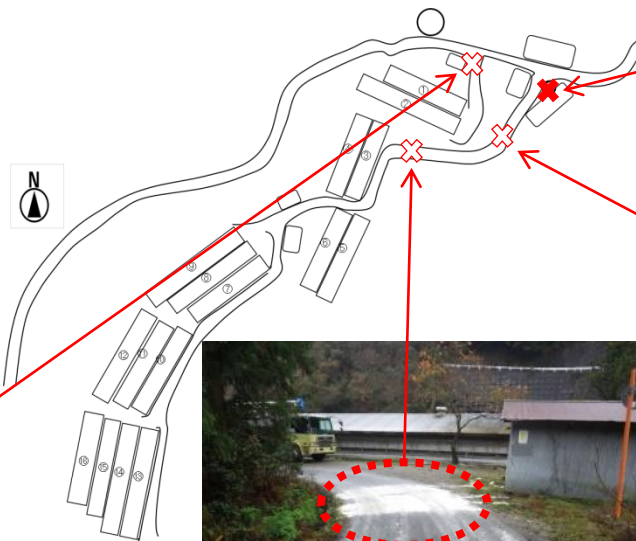


図5：農場出入口の車両消毒

温度、湿度、アンモニア濃度測定 (H30.11中旬～下旬)

- 低育成率鶏舎: 5,6号鶏舎、対照鶏舎: 1号鶏舎

	温度 (°C)		湿度 (%)		アンモニア濃度 (ppm)	
	22日齢	30日齢	22日齢	30日齢	22日齢	30日齢
5号舎	26	24	60	52	12	13
6号舎	25	24	60	60	10	11
1号舎	25	21	48	36	3	4

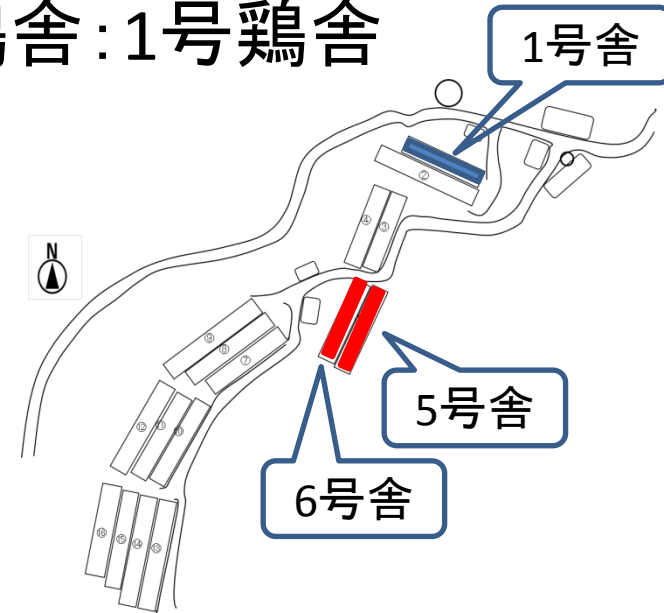


図6: 低育成率鶏舎の舎内環境測定

暑熱による死亡羽数増加が2回発生

- 老朽化換気扇の能力低下による換気不良が主原因 → 扇風機増設



- 糞便よりコクシジウムが検出
オルソ剤の消毒をプログラムに追加
各鶏舎の石灰消毒槽に加え、オルソ剤による踏込消毒槽設置



図7：立入事例（H30.7中旬、下旬）